


SPORÁK PLYNOVÝ WOK

WOK CC04

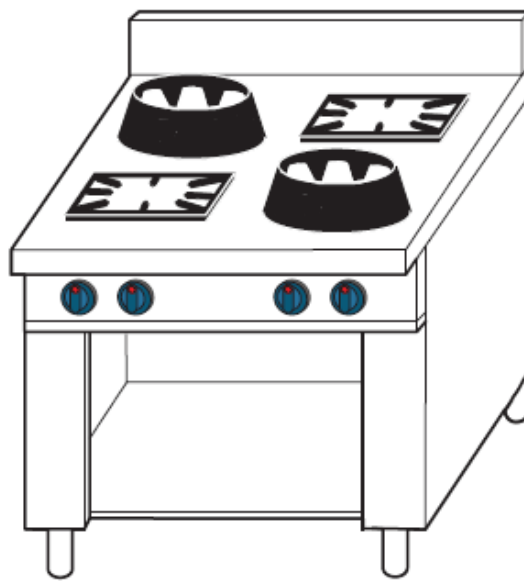

NÁVOD NA POUŽITIE

VYHLÁSENIE

Výrobca vyhlasuje, že zariadenia zodpovedajú požiadavkám na výrobky podľa zákona 264/1999 Zb. a ostatným naväzujúcim predpisom. Inštalácia musí byť vykonaná podľa platných technických noriem. Pozor, dovozca sa vzdáva akejkol'vek zodpovednosti v prípade priamych alebo nepriamych poškodení, ktoré vzniknú chybnou inštaláciou, nesprávnym zásahom alebo úpravami, nedostatočnou údržbou, nesprávnym používaním a pod. Tento spotrebič je určený iba pre odborné používanie a musí byť obsluhovaný kvalifikovanými osobami. Časti, ktoré boli po nastavení zaistené výrobcom poprípade poverenou osobou, nesmie užívateľ prestavovať.

INŠTALÁCIA:

Inštaláciu, nastavenie, prestavbu zariadenia na iný druh plynu, uvedenie do prevádzky musí previesť kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto úkonom oprávnenie a to podľa platných noriem. Spotrebič môže byť inštalovaný iba v dobre odvetrávaných priestoroch, pokiaľ je to možné, musí byť prístroj umiestnený pod digestor, aby bol zaistený dokonalý odvod spalín plynu. Vzduch nutný pre horenie je $2\text{m}^3/\text{h}/\text{kW}$ výkonu inštalovaného zariadenia.

Prístroj môže byť inštalovaný samostatne alebo v sérii s prístrojmi našej výroby. Je potrebné dodržiavať minimálnu vzdialenosť 10cm od ostatných predmetov, a predísť kontaktu prístroja s horľavými materiálmi. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť zodpovedajúce úpravy, aby bola zabezpečená tepelná izolácia horľavých častí (napr. medzi prístroj a horľavý materiál inštalujeme azbestovú dosku).

Bezpečnostné opatrenia z hľadiska požiarnej ochrany podľa príslušnej normy STN:

- obsluhu plynového spotrebiča môžu prevádzať len dospelé osoby.
- plynový spotrebič môže byť bezpečne používaný v obyčajnom prostredí podľa STN. Za okolností vedúcich k nebezpečenstvu prechodného vzniku horľavých plynov alebo pár, pri prácach pri ktorých by mohlo vzniknúť prechodné nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu (napr. lepenie linolea, PVC apod.) musí byť plynový spotrebič včas pred vznikom nebezpečenstva odstavený z prevádzky.
- pred montážou plynového spotrebiča musí mať užívateľ od plynárne povolenie k pripojeniu plynového spotrebiča na plynovú prípojku.
- pripojenie plynového spotrebiča na plyn môže prevádzať iba odborne spôsobilá firma.
- plynový spotrebič je potrebné umiestniť tak, aby stál alebo visel pevne na nehorľavom podklade, presahujúcim pôdorys plynového spotrebiča najmenej o 10cm na všetkých stranách. Na plynový spotrebič do vzdialenosti menšej ako bezpečná vzdialenosť od neho nemôžu byť kladené predmety z horľavých materiálov (najmenšia vzdialenosť spotrebiča od horľavých predmetov je 10cm).
- bezpečné vzdialenosti od látok jednotlivých stupňov horľavosti a informácie o stupni horľavosti bežných stavebných materiálov.

Stupeň horľavosti stavebných materiálov podľa STN 73 0862

A nehorľavé	žula, pieskovec, betón, tehly, keramické obkladačky, špeciálne omietky
B veľmi ťažko horľavé	akumín, heraklit, lihnos, itaver
C1 ťažko horľavé	drevo, preglejky, sirkoklit, tvrdý papier, umakart
C2 stredne horľavé	drevotrieskové dosky, solodur, korkové dosky, guma, podlahoviny

TRUBKA PRE PRIPOJENIE PLYNU:


Plyn musí byť pripojený trúbkou z pozinkovanej ocele, mede alebo ohybnou oceľovou hadicou a to v súlade s platnými normami. Každý prístroj musí mať uzatvárateľný ventil na prívode, aby sa dal ľahko zastaviť prívod plynu. Po inštalácii prístroja musíte skontrolovať prípadné úniky plynu. Nikdy nekontrolujte úniky otvoreným ohňom, je potrebné použiť materiály, ktoré nespôsobujú koróziu. Použite napr. roztok mydlovej vody. Prístroje prešli dôkladnou kontrolou u výrobcu, údaje o type plynu, tlaku a typu prístroja sú uvedené na štítku s charakteristikami.

KONTROLA NASTAVENIA PRÍSTROJA NA TYP PLYNU

Skontrolujte, či je spotrebič prispôsobený na typ plynu, ktorý používate. Na štítku každého spotrebiča je uvedený typ plynu na ktorý je prispôsobený.

POKYNY PRE PRESTAVBU NA INÝ TYP PLYNU

Spotrebiče sú kolaudované a regulované pre zemný plyn (viď štítok).
Prestavba alebo prispôsobenie na iný typ plynu musí byť vykonaná iba skúseným technikom.

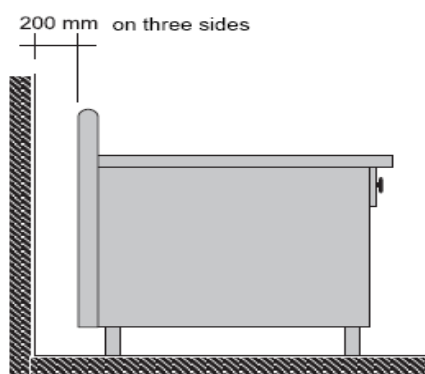
UMIESTNENIE ZARIADENIA

Zariadenie musí byť inštalované najmenej 200 mm od horľavých stien. Táto vzdialenosť môže byť menšia ak sú steny nehorľavé, resp. pokryté nehorľavým materiálom.

Po výbere miesta odstráňte krycí film a vyrovnajte zariadenie do roviny štelovacími nožičkami. Ubezpečte sa, že zariadenie je ľahko prístupné pre prípad servisného zásahu.


VENTILÁCIA

Pre zabezpečenie správnej funkcie zariadenia je potrebný správny prísun vzduchu. Prívod musí byť dostatočne veľký, musí mať kryciu mriežku a musí byť umiestnený na mieste, ktoré nesmie byť zakryté.

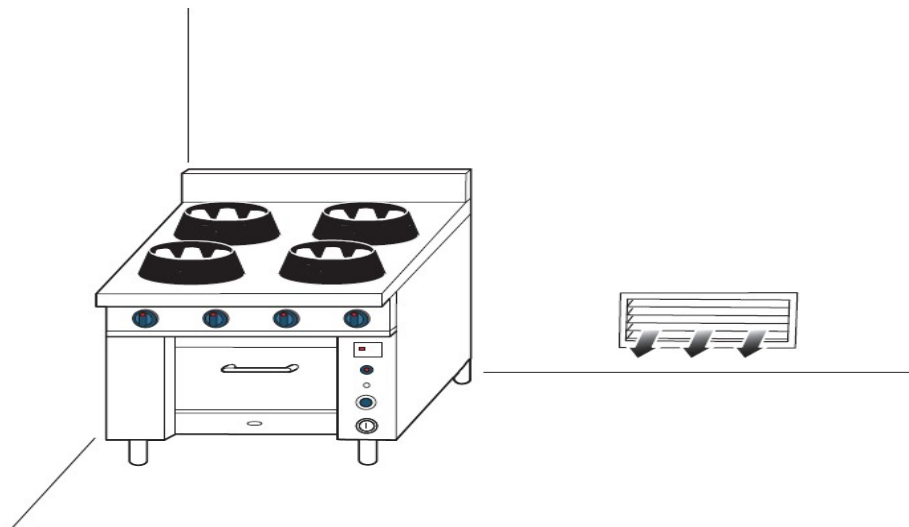


IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTK


		CAT.		GAS	GAZ	G30	G31	G20	G25	G110	G120	
CE		I 2H3+	P mbar	30	37	20	/	/	/	/	/	CH <input type="checkbox"/>
		I 2H3+	P mbar	28	37	20	/	/	/	/	/	IE <input type="checkbox"/>
		I 2H3+	P mbar	30	37	20	/	/	/	/	/	IT <input type="checkbox"/>
		I 2L3B/P	P mbar	30	30	/	25	/	/	/	/	NL <input type="checkbox"/>
MOD.	█	I3B/P	P mbar	30	30	/	/	/	/	/	/	NO <input type="checkbox"/>
ART.	█	I 2H3+	P mbar	30	37	20	/	/	/	/	/	PT <input type="checkbox"/>
N.	█	III1ab2H3B/P	P mbar	30	30	20	/	/	8	8	/	SE <input type="checkbox"/>
		III1a2H3B/P	P mbar	30	30	20	/	/	8	8	/	DK <input type="checkbox"/>
Σ Qn	kW █	PREDISPOSTO A GAS-PREVI AU GAZ-FORUDET FOR GASEN-GAS PRESET RONGELEDO OP GAS-EINGESTELLT FUR GAS-PREDISPOESTO A GAS-MFOND... FORHANDSINNSTILLING AV GASS										
Kg/h	█	m ³ /h	█	█		█ mbar						
Vac	█	kW		█	Hz		█	MADE IN ITALY				

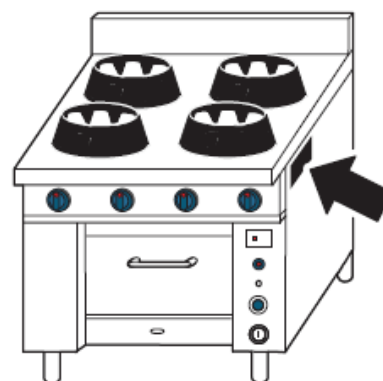

POPIS ZARIADENIA

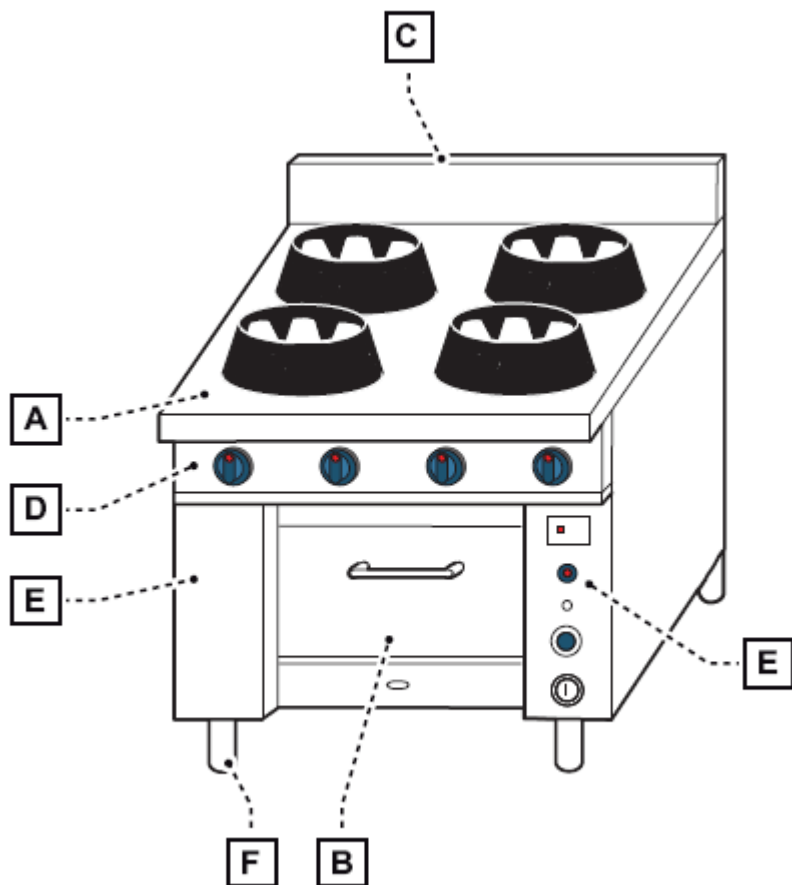


- A- sporák
- B- rúra /opcia/
- C- komín odťahu
- D- ovládací panel
- E- panel rúry /opcia/
- F- štelovacie nožičky

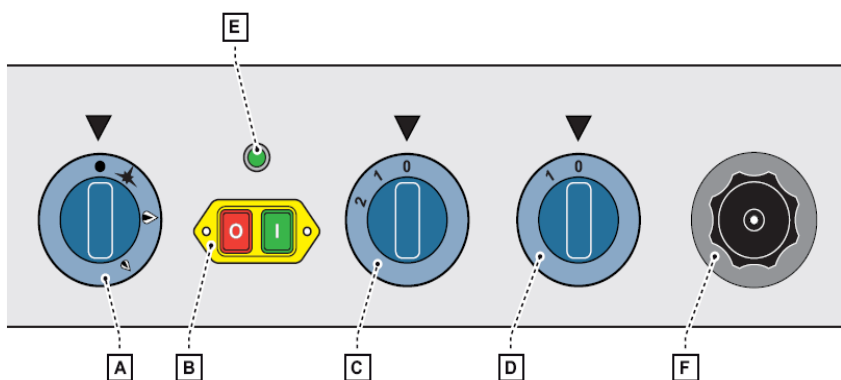

- A. Ovládanie horákov
- B. Zapálenie infračerveného horáka /opcia/
- C. Ovládanie infračerveného horáka /opcia/
- D. Nastavovanie prívodu vzduchu
- E. kontrolka zariadenie v činnosti
- F. Kohút pre čistiaci systém /opcia/


**OVLÁDACÍ PANEL JE LEN ILUSTRACNÝ !
LÍŠI SA PODĽA OBJEDNANÉHO PREVEDENIA !**

ZAPNUTIE / VYPNUTIE HORÁKU

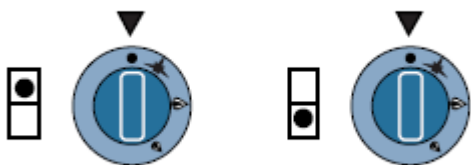

Zapnutie pilotného horáku

- stlačte gombík a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek z pozície Off do pozície Pilot
- počkajte pár sekúnd na odvodu plynu
- priblížte zápalku k vybranému horáku. Po zapálení pilotného plameňa držte stlačený zapaľovač ešte asi 10 sekúnd aby sa nahrial bezpečnostný termočlánok, potom ho pustiť.

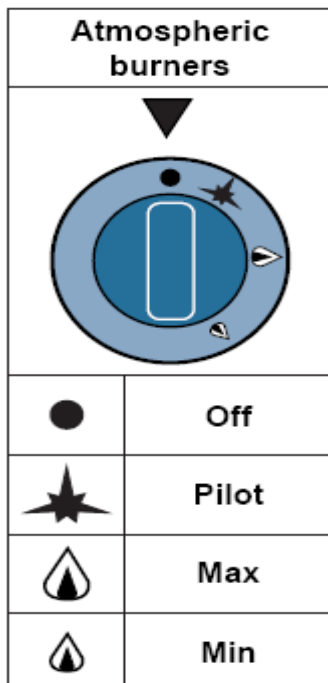

Zapálenie horáku

Otočte gombík do polohy Max, pre menší plameň do polohy Min.

Vypnutie horákov

Pre zhasnutie horáku otočte gombík do polohy Pilot, pre zhasnutie pilotného plameňa otočte gombík do polohy Off.

POZOR


Je striktné zakázané používať sporák bez nádstavcov A alebo roštov B !

Je striktné zakázané pokladať Wok panvicu priamo na oceľový zavarený kruh C !


V tomto prípade dôjde k poškodeniu sporáka plameňom, ktorý bude smerovať pod zariadenie a spôsobí deformácie !

V tomto prípade sa jedná o trvalé poškodenie a záruka v žiadnom prípade nebude uznaná !


OK

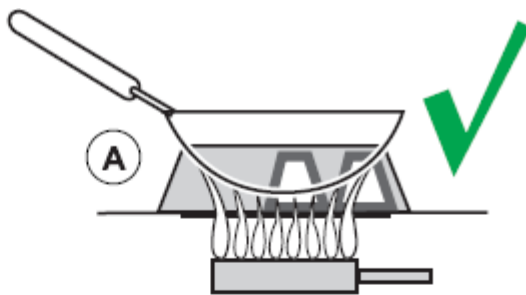


OK

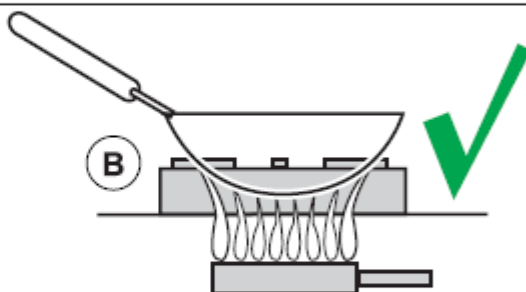

NO

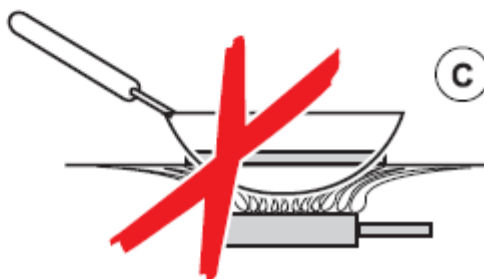

NO

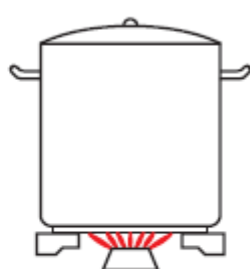


OK



NO

NASTAVENIE PRÍVODU VZDUCHU - Len pre kvalifikovaného technika

Správny prívod vzduchu je nevyhnutný pre stabilitu plameňa. Nastavenie je správne ak plameň horí neprerušovane pri studenom horáku a nevracia sa pri horúcom horáku.

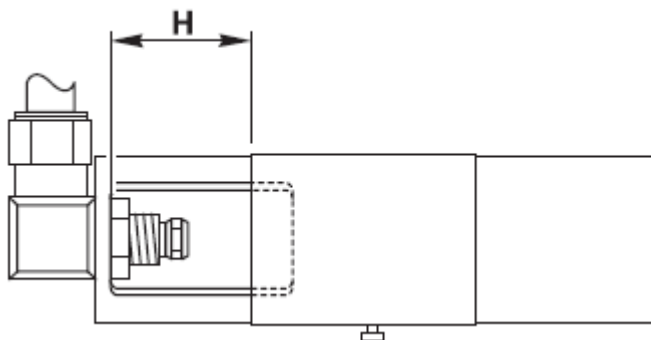

ODŤAH SPALÍN

Typ A - zariadenie nie je primárne určené na pripojenie do komína alebo zariadenia pre odvod spalín, ale pre správnu výmenu vzduchu doporučujeme umiestniť ho pod digestor podľa nasledovného obrázka.

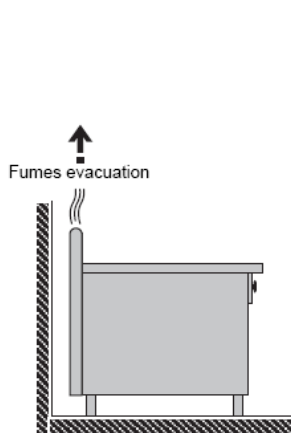


Fig.1 - Type A equipment

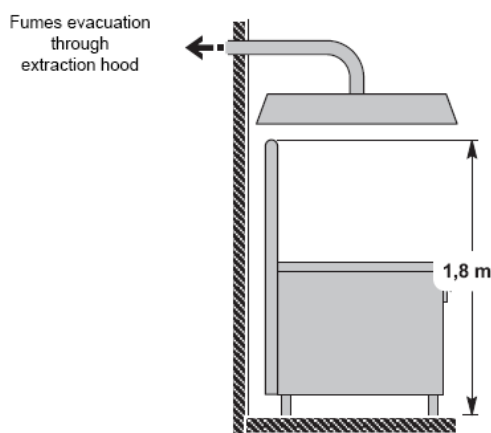


Fig.2 - Type A equipment with extraction hood




POŽIADAVKY NA SIEŤ PLYNU

Podľa typu plynu musí byť tlak v rozmedzí hodnôt podľa nasledovnej tabuľky.

Ak je tlak iný, nepripájajte zariadenie !

PLYN	TLAK v mbar		
	Nominálny	Minimálny	Maximálny
G20	20	17	25
G30 LPG	30	28	50
G31 LPG	37	28	50

NASTAVENIE PILOTNÉHO PLAMEŇA

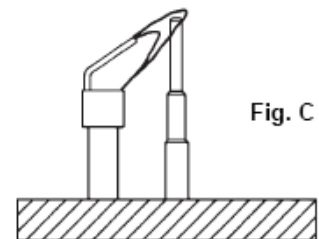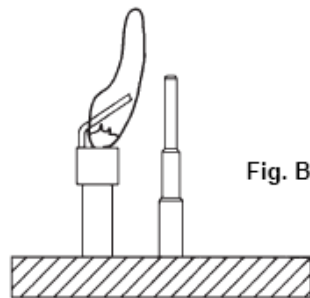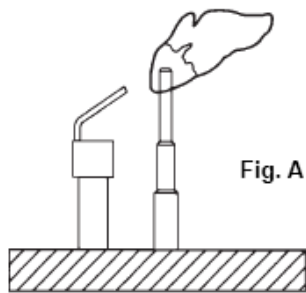

Silná ventilácia (fig. A) - bledomodrý plameň.

Slabá ventilácia (fig. B) - plameň so žltým vrcholom - veľmi slabý výkon horáka. Pozor - vytvára sa nebezpečný oxid uhoľnatý, ktorý je toxický aj v malých množstvách !!!

Správny plameň (fig. C) - modrý alebo tmavomodrý plameň - maximálny výkon horáka.

ČISTENIE ZARIADENIA

- Nepoužívajte agresívne substancie alebo abrazívne detergenty pri čistení nerezových komponentov.
- Na čistenie nepoužívajte šmirgľový papier, v špeciálnych prípadoch použite pemzu.
- V prípade ťažko odstrániteľných nečistôt použite abrazívnu špongiu (napr. Scotch-Brite).
- Čistenie vykonávajte pri vychladnutom zariadení.
- Pri čistení nepoužívajte tlakovú vodu.
- Zariadenie čistite vodou s detergentom a poriadne vytrite do sucha jemnou handrou.
- Ostatné plochy čistite špongiou a teplou vodou s vhodným detergentom.
- Vždy oplachujte čistou vodou a utierajte do sucha handrou.



Steel wool



Abrasive sponge



Acid substances